



To All Lamborghini Dealers and Licensed Service Point
From Customer Service Department
Subject Battery To Starter Motor Wire Repositioning
Group 10.01.00
Date 12/10/2011
Pages 6

Subject

Repositioning of the wire that connects battery to starter motor

Model

Aventador LP700 MY 2012 From VIN 0091 to VIN CLA00133

Warning: some vehicles included in this VIN range may not be affected, so check carefully on the Lamborghini WEB Portal (at the section named VIN Info) if the cars in your workshop or in your eventual stock are effectively affected before performing any other operation.

Information to the field

As a continuous product monitoring, Automobili Lamborghini Spa has found that the wire that connect the battery to the starter motor might be incorrectly positioned.

Field solution

Reposition the battery to starter motor wire

Spareparts

P/N	Description	Q
0R8340009	Wire fixing Kit: - Clamp Q 1 - Bracket Q 1 - Nut Q 1	1

Le procedure e le informazioni pubblicate di seguito sono strettamente confidenziali e rivolte esclusivamente agli operatori riconosciuti ed ai soggetti autorizzati a ricevere le suddette informazioni. Tutti i diritti d'autore sono di proprietà di Automobili Lamborghini S.p.A. in base alla legge sui diritti d'autore. Con riserva di aggiornamento e modifiche. Sono vietate: la ristampa, la riproduzione, l'inoltro a persone non autorizzate e/o a terze persone, la traduzione anche parziale senza l'autorizzazione scritta da parte di Automobili Lamborghini S.p.A.



Warranty Claim data

The warranty reimbursement request for this rework action will be managed by the following standard Warranty Claim procedures.

Campaign Code: L834-A.01.11
Campaign Description: Battery To Starter Wire Repositioning
Cost Code: 50
Component Code: CCA0111
Trouble Code: 220
Labour Code: CCA0111100
Labour Time: 1h

Remember to fill all data in the section “Service and Recall Campaign” in the Warranty booklet of the vehicle as shown below.

Automobili Lamborghini S.p.A.		LAMBORGHINI	
Campagne service assistenza e campagne di richiamo / Service-und Rückrufaktion / Service and Recall Campaign			
Service et campagne de rappel / Campaña de Servicio y Llamada a Taller			
Service/Service Service/Service Servicio	<input type="checkbox"/>	Richiamo/Rückruf Recall/Rappel Llamada a Taller	<input type="checkbox"/>
Numero/Nummer Number/Numéro Número	<input type="text"/>		
Data/Datum/Date/Date/Fecha	<input type="text"/>		
Data riparazione/Reparaturdatum Repair Data/Date de réparation Fecha reparación	<input type="text"/>		
Eseguito dal Concessionario / Ausgeführt von der Vertragswerkstatt / Done by the Dealer Efectuado por el concesionario / Efectuado por el Concesionario			
Firma / Unterschrift / Signature / Signature / Firma			
Service/Service Service/Service Servicio	<input type="checkbox"/>	Richiamo/Rückruf Recall/Rappel Llamada a Taller	<input type="checkbox"/>
Numero/Nummer Number/Numéro Número	<input type="text"/>		
Data/Datum/Date/Date/Fecha	<input type="text"/>		
Data riparazione/Reparaturdatum Repair Data/Date de réparation Fecha reparación	<input type="text"/>		
Eseguito dal Concessionario / Ausgeführt von der Vertragswerkstatt / Done by the Dealer Efectuado por el concesionario / Efectuado por el Concesionario			

Le procedure e le informazioni pubblicate di seguito sono strettamente confidenziali e rivolte esclusivamente agli operatori riconosciuti ed ai soggetti autorizzati a ricevere le suddette informazioni. Tutti i diritti d'autore sono di proprietà di Automobili Lamborghini S.p.A. in base alla legge sui diritti d'autore. Con riserva di aggiornamento e modifiche. Sono vietate: la ristampa, la riproduzione, l'inoltro a persone non autorizzate e/o a terze persone, la traduzione anche parziale senza l'autorizzazione scritta da parte di Automobili Lamborghini S.p.A.

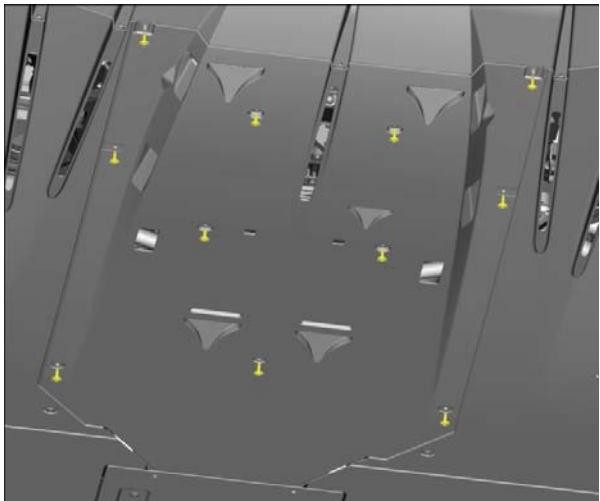
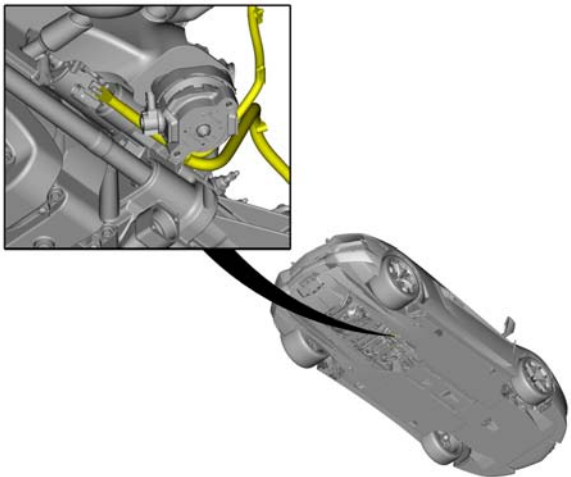


Description of required procedures.




Preliminary operations.

1	Help documentation: Aventador LP700-4 repair manual: i. chapter 08.25.03 ii. chapter 08.25.05
2	Place the car on a suitable lift and secure it properly in order to work safe.
3	Hoist the car.

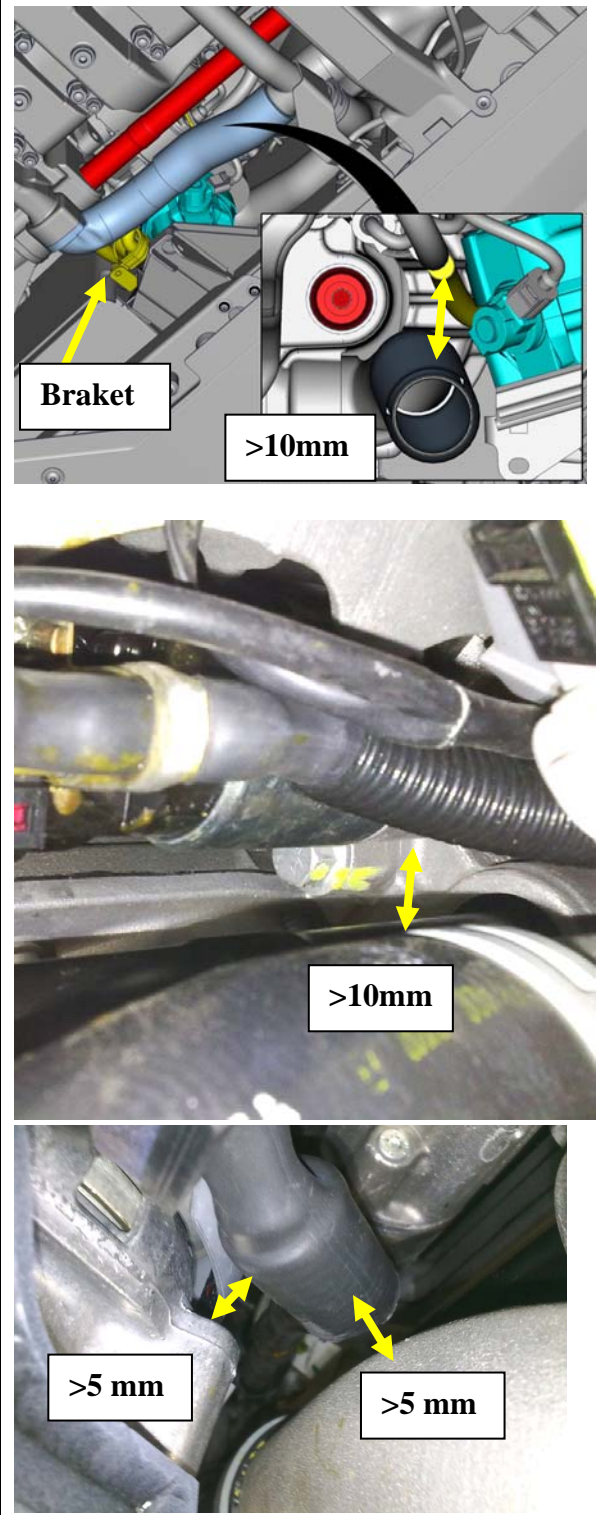
Wiring repositioning.

4	Remove the rear central portion panel of the vehicle flat bottom (082503).	
5	Locate the work Area.	

Le procedure e le informazioni pubblicate di seguito sono strettamente confidenziali e rivolte esclusivamente agli operatori riconosciuti ed ai soggetti autorizzati a ricevere le suddette informazioni. Tutti i diritti d'autore sono di proprietà di Automobili Lamborghini S.p.A. in base alla legge sui diritti d'autore. Con riserva di aggiornamento e modifiche. Sono vietate: la ristampa, la riproduzione, l'inoltro a persone non autorizzate e/o a terze persone, la traduzione anche parziale senza l'autorizzazione scritta da parte di Automobili Lamborghini S.p.A.

6	Remove the lower screw that fixes the firewall to the chassis.	
7	Fix the bracket you can find within the spare part Kit (P/N 0R8340009) by the screw formerly removed.	
8	Apply the clamp furnished in the kit (P/N 0R8340009) to the wiring, rotate it until reaching an angle of 90° respect of the bracket as shown in the pictures and fix it to the bracket with the nut that is always contained in the kit.	
		

Le procedure e le informazioni pubblicate di seguito sono strettamente confidenziali e rivolte esclusivamente agli operatori riconosciuti ed ai soggetti autorizzati a ricevere le suddette informazioni. Tutti i diritti d'autore sono di proprietà di Automobili Lamborghini S.p.A. in base alla legge sui diritti d'autore. Con riserva di aggiornamento e modifiche. Sono vietate: la ristampa, la riproduzione, l'inoltro a persone non autorizzate e/o a terze persone, la traduzione anche parziale senza l'autorizzazione scritta da parte di Automobili Lamborghini S.p.A.

<p>9</p>	<p>Check distances shown in the pictures.</p>	 <p>The images show the following clearance requirements:</p> <ul style="list-style-type: none">Top image: A 3D CAD model of a bracket (labeled "Braket") and a hose. A yellow arrow points to the bracket, and a double-headed yellow arrow indicates a clearance of $>10\text{mm}$ between the bracket and a component with a red cap.Middle image: A photograph of a hose assembly. A double-headed yellow arrow indicates a clearance of $>10\text{mm}$ between the hose and a metal surface.Bottom image: A photograph of a hose fitting. Two double-headed yellow arrows indicate clearances of $>5\text{mm}$ between the fitting and adjacent metal parts.
----------	---	---

Rimontaggio

Le procedure e le informazioni pubblicate di seguito sono strettamente confidenziali e rivolte esclusivamente agli operatori riconosciuti ed ai soggetti autorizzati a ricevere le suddette informazioni. Tutti i diritti d'autore sono di proprietà di Automobili Lamborghini S.p.A. in base alla legge sui diritti d'autore. Con riserva di aggiornamento e modifiche. Sono vietate: la ristampa, la riproduzione, l'inoltro a persone non autorizzate e/o a terze persone, la traduzione anche parziale senza l'autorizzazione scritta da parte di Automobili Lamborghini S.p.A.



1	Reassemble the rear central panel that compose the vehicle flat bottom (082505).
---	--

Your Area Manager is at full disposal for further information.

Best regards

Customer Service

Le procedure e le informazioni pubblicate di seguito sono strettamente confidenziali e rivolte esclusivamente agli operatori riconosciuti ed ai soggetti autorizzati a ricevere le suddette informazioni. Tutti i diritti d'autore sono di proprietà di Automobili Lamborghini S.p.A. in base alla legge sui diritti d'autore. Con riserva di aggiornamento e modifiche. Sono vietate: la ristampa, la riproduzione, l'inoltro a persone non autorizzate e/o a terze persone, la traduzione anche parziale senza l'autorizzazione scritta da parte di Automobili Lamborghini S.p.A.